

# 技术公告 (Technical Bulletin) 页数: 1 / 1

机型: RD3108C/3208/4019 A/4029	日期: 2007-8-一般故障整理	NO.RTB: 00001
------------------------------------	-------------------	---------------

<b>主题: 小B4机器油墨量的调整</b>		准备人: 何铁兵	
发自: 销售支援科 部门/ 部门/ 部门		检查人: 何铁兵	
分类:	故障诊断 (✓)	部件信息 ( )	要求采取措施 ( )
	机械 ( )	电器 ( )	维修手册修订 ( )
	纸路 ( )	发送/接收 ( )	翻新信息 ( )
	滚筒 (✓)	内部 ( )	外部 (✓)

## 症状的描述:



滚筒的版纸尾端油墨较多有溢出的可能导致污染副本

## 原因:

- 1、使用机器环境在温度超过30度
- 2、使用的油墨水性较大
- 3、滚筒限墨量较大

## 预防性改善措施:

1、改变油墨检测传感器的高度  
松开检测油墨传感器两个螺钉传感器的高度与墨辊水平位置

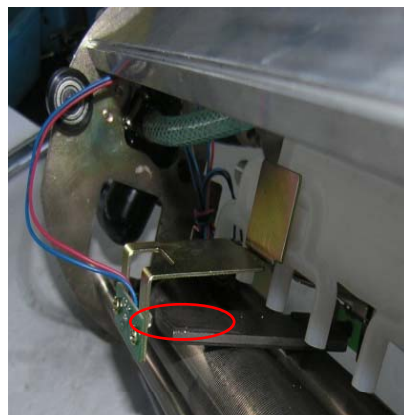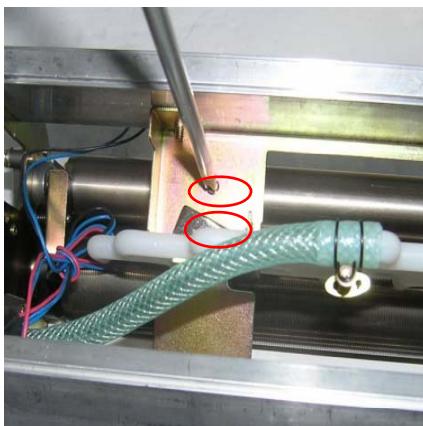

2、改变匀墨辊与墨辊的间隙  
使用规尺0.4-  
滚筒两侧同时调整: 顺时针  
减小

